

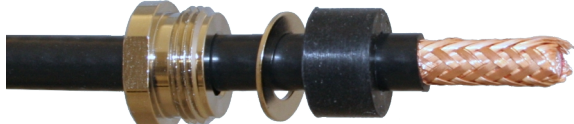
Montageanleitung



Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

N-Winkelstecker / Art.-Nr.: 7399

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 2 x Maulschlüssel 16 mm 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Lötstation 1 x Lötzinn 1 x Schraubendreher		1 	Kabelende rechtwinklig abschneiden.
2 	Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.	3 	Mit dem Cuttermesser 18 mm des Außenmantels entfernen.
4 	Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.	5 	Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie entfernen. Dielektrikum auf eine Länge von 10 mm kürzen.
6 	Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit den zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 0,5 bis 1,0 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!	7 	Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet. Danach die Verschlusskappe fest aufschrauben.