

Montageanleitung

Aircell[®] 5

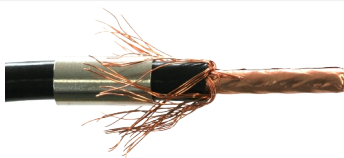
N-Winkelstecker crimp / Art.-Nr.: 7705

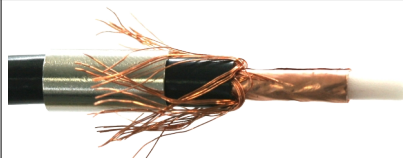


www.ssb-electronic.de

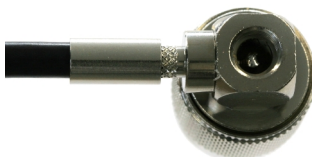
Benötigtes Werkzeug:	
1 x Cuttermesser	
1 x Schere	
1 x Crimpzange	
1 x Crimpeinsatz HEX .213" (5,41 mm)	
1 x Lötkolben / Lötstation + Lötzinn	
1 x Schraubendreher	

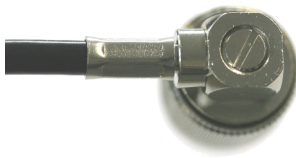
1	
Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben.	

2	
Mit einem Messer 18mm des Außenmantels entfernen.	

3	
Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 5 mm der Kupferfolie entfernen.	

4	
Mit einem Messer 3 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben und den Innenleiter mit dem Mittelkontakt verlöten.	

5	
Das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne schieben.	

6	
Die Crimphülse mit einer Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt. Verschlusskappe fest aufschrauben.	