

 
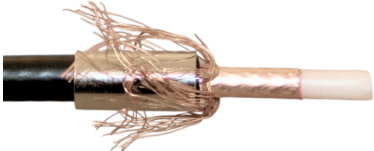
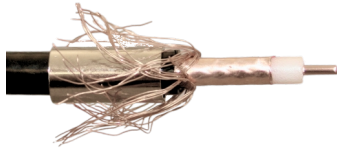
 
Montageanleitung



Aircell[®] 5

BNC-Stecker crimp / Art.-Nr.: 7721

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Crimpzange 1 x Crimpeinsatz HEX .213" (5,41 mm) 1 x Crimpeinsatz HEX .068" (1,72 mm) 1 x Lötstation + Lötzinn	
1	 Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 17 mm des Außenmantels entfernen.
2	 Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 8 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.
3	 4 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.
4	 Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/crimpen.
5	 Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben. Achtung: die Kupferfolie muss eng am Isolator anliegen, damit man das Kabelende in das Steckergehäuse einschieben kann.
6	 Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne verschieben.
7	 Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.