Montageanleitung

Aircell® 7, Ecoflex® 7

N-Stecker crimp / Art.-Nr.: 7371

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:
1 x Cuttermesser
1 x Schere
1 x Crimpzange
1 x Crimpeinsatz HEX .285“ (7,25 mm)
1 x Crimpeinsatz HEX .1“ (2,54 mm)

1

Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Der Innenleiter muss absolut rund bleiben.

2



Die Crimphülse auf das Kabel schieben. Mit dem Messer 13 mm des Außenmantels entfernen.

3

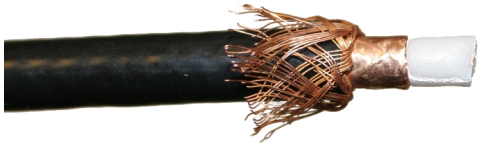

Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 6 mm der Kupferfolie entfernen.

4

Mit dem Messer dann 3,5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.

5

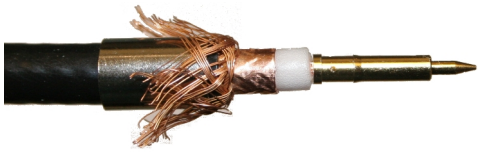

Der Innenstift wird über die Seele gesteckt und mit Crimpeinsatz HEX 0,1 am hinteren Teil gecrimpt.

6

Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Anschließend wird das Kupfergeflecht mit einem Seitenschneider passend gekürzt und die Crimphülse übergestreift.

7

Die Crimphülse mit der Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.

SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany